


LEGEPLADSINSPEKTION

Udført for:
Kompan - Hovedinspektion
LP05 Danavej 11

Antal beliggenheder: 1

Antal redskaber: 11

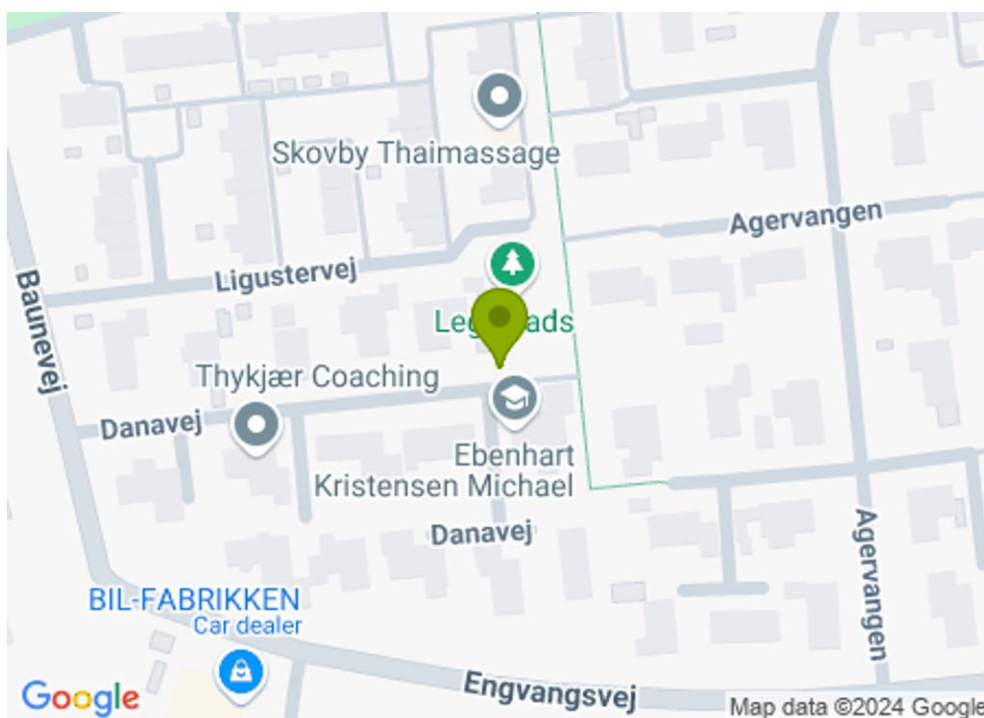

Inspektionstype: Årlig hovedinspektion

Inspektion udført af:
Ruben Skjellerup Meng

Certificeret Legepladsinspektør
Certifikat nr. 087 fra DNV

Inspektionsdato: nov. 14, 2024

Rapportnr.: RSM1725
Ordrenummer: 20156815

ÅRLIG HOVEDINSPEKTION skal ske med ca. 12 måneders interval.
DRIFTSINSPEKTION skal ske med 1-3 måneders interval. RUTINEMÆSSIG VISUEL INSPEKTION skal ske dagligt-ugentligt el. eft. bel

Indholdsfortegnelse

Kundeinformation

Inspektionsvilkår

Oversigt over beliggenhed

Beliggenhed

-

Kundeinformation

Kunde	Kompan - Hovedinspektion	Kundenr.	Hovedinsp.
Adresse	C. F. Tietgens Boulevard 23C	Kontaktperson	Jakob Klose Sjørup
Forstad/by		Kontakttilf.	63621011
Postnr./By	5220 / Odense SØ	E-mail	danmark@kompan.com

Inspektionsvilkår

Inspektionens formål er at klarlægge overensstemmelse med relevante standarder samt stand for legepladsredskaber/sportsudstyr inden for nedennævnte standardområder, og hvorpå der er indgået aftale om inspektion. Inspektionen er gennemført i forhold til følgende standardområder hvor det er relevant: EN1176 del 1 og 7 og EN1176 del 2, 3, 4, 5, 6 og 10 samt del 11 for legeredskaber. Dernæst EN15312 for multisport og EN14974 for Rullesport samt EN16630 for udendørs Fitness og EN16899 for Parkour. Henvi sning til standardkrav fremgår af den enkelte afvigelsesbehandling. Inspektion af andre elementer som shelters, bålhytter, mål, fritstående basketkurve mm. er ikke foretaget. Inspektionsrapporteringen kan indeholde åbne afvigelser registreret ved tidligere inspektioner foretaget af DALPIN ApS, som endnu ikke er afhjulpet. Kun relevante afvigelser vil fremgå af rapporteringen.

Hvor der ikke er modtaget oplysninger fra kunden om installation, vedligehold og inspektion jfr. EN1176 del 1 pkt. 6, samt hvis korrekt mærkning i henhold til EN1176 del 1 pkt. 7 eller tidligere udgave ikke er konstateret, er inspektionen gennemført ud fra de registrerede forhold. Statiske beregninger eller prøvninger er ikke foretaget i henhold til EN1176 del 1 pkt. 4.2.2 og anneks A, B og C, samt EN1176 del 6 Anneks B, C og D. Testværktøjer som er anvist i EN1176 del 1 Anneks D og EN1176 del 6 Anneks E, samt almindelige måleværktøjer er anvendt. Råd og forfald i trækomponenter er udført visuelt samt ved stiktest, med særligt fokus på bærende stolper og overliggere. Udgravninger ved stolper er foretaget efter skøn. Demontering af dele er kun foretaget hvor det er skønnet nødvendigt. Faldunderlagets stødabsorberende egenskaber er testet efter testemetode 2, anvist i EN1177, hvor det er tvivl om underlagets egenskaber. Dette afføder ikke en særskilt testrapport. Der er kun registreringer i rapportingen, når grænseværdierne for HIC eller MaxG er overskredet. Hvor en selvstændig dokumentation efter testmetode 1 anvist i EN1177 ønskes, vil en særskilt test være nødvendig.

Certificeret legepladsinspektør




Ruben Skjellerup Meng

Oversigt over beliggenhed

KOMPAN - Hovedinspektion\Skanderborg Kommune\Offentlige Legepladser\LP05 Danavej 11 (LP5)		Adresse: Danavej 11, Skovby, Galten. 8464			Side 3
Kontaktperson: Jens Erik Dengsøe		E-mail: jens-erik.dengsoe@skanderborg.dk		Telefon: 87947851	
Risikovurdering	4	7	1		
	Ubetydelig	Lav	Uønsket	Høj	Meget høj

Beliggenhed: KOMPAN - Hovedinspektion\Skanderborg Kommune\Offentlige Legepladser\LP05 Danavej 11 (LP5)

Adresse: Danavej 11, Skovby, Galten. 8464

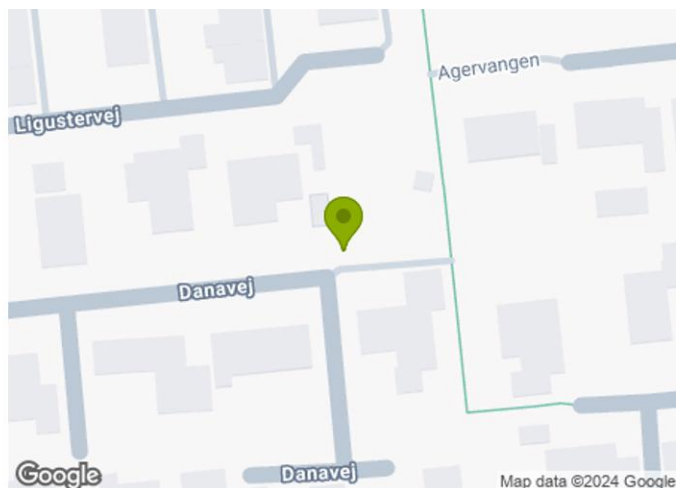

Redskabsoversigt



Navn: Kolbøttestativer
Redskabstype: 1.1 - Legeredskab/1.1c - Kolbøttestativ
Producent: Ukendt producent

Åbne
anmærkninger: 3



Navn: Gyngestativ
Redskabstype: 1.2 - Gyngesæt/1.2b - Én rotationsakse (type 1)
Producent: Ledon

Åbne
anmærkninger: 2



Navn: Skilt
Redskabstype: 4.6 - Træningsudstyr/4.6b - Udendørs fitness
Producent: Tress

Åbne
anmærkninger: 2



Navn: Rutsjebane
Redskabstype: 1.3 - Rutsjebane/1.3b - Terrænrutsjebane
Producent: Ledon

Åbne
anmærkninger: 1

Redskabsoversigt



Navn: Klatreredskab
 Redskabstype: 2 - Kombinationsredskaber/2.4 - Med flere tilslutningsredskaber
 Producent: Ukendt producent

Åbne
 anmærkninger: 1



Navn: Cross
 Redskabstype: 4.6 - Træningsudstyr/4.6b - Udendørs fitness
 Producent: Tress

Åbne
 anmærkninger: 1



Navn: Twister
 Redskabstype: 4.6 - Træningsudstyr/4.6b - Udendørs fitness
 Producent: Tress

Åbne
 anmærkninger: 1



Navn: Legehus
 Redskabstype: 1.1 - Legeredskab/1.1o - Legehus
 Producent: Ukendt producent

Åbne
 anmærkninger: 1



Navn: Tai-Chi
 Redskabstype: 4.6 - Træningsudstyr/4.6b - Udendørs fitness
 Producent: Tress

Åbne
 anmærkninger: 1



Navn: Fjedervippe
 Redskabstype: 1.6 - Vipperedskab/1.6c - Etpunktsvippe (type 2)
 Producent: Ledon

Åbne
 anmærkninger: 0



Navn: Sandkasse
 Redskabstype: 1.1 - Legeredskab/1.1n - Sandkasse
 Producent: Ledon

Åbne
 anmærkninger: 0

Redskab - Kolbøttestativer, 1 - Fritstående legeredskab/1.1 - Legeredskab/1.1c - Kolbøttestativ

Beliggenhed - KOMPAN - Hovedinspektion\Skanderborg Kommune\Offentlige Legepladser\LP05 Danavej 11

Navn: Kolbøttestativer
 Producent: Ukendt producent
 Materiale: Stål/træ
 Fri faldhøjde: 1.320 mm
 Småbørn
 Store børn



Anmærkning

Risikovurdering: 4 - Lav

Beskrivelse	Redskabet har kanter der er skarpe. Der må kun være hjørner, kanter og udstikkende dele med en radius på mindre end 3 mm i andre tilgængelige dele, hvis de ikke er skarpe. EN1176 Del 1 Pkt. 4.2.5 Redskabers finish
Status	Åben
Bemærkninger	Toppen på den viste stolpe bør afrundes bedre.
Tiltag	
Tiltagsbemærkninger	



Anmærkning

Beskrivelse	Græs og muldjord er i følge Tabel 4 i EN1176 del 1, tilstrækkeligt støddæmpende ved fald op til 1000mm, men her overstiger den maksimale faldhøjde 1000mm. Der er foretaget en kontrol af underlaget med en faldkugle. Græsset/muldjordens støddæmpende egenskaber er på inspektionsdagen målt til at være under grænseværdien. BEMÆRK at dette vil sandsynligvis ændre sig ved skiftende vejrforhold og årstider. Det kan medfører risiko for at grænseværdien overstiges. EN1176 Del 1 Pkt. 4.2.8.5.2 Redskaber med en fri faldhøjde over 600 mm eller med tvungen bevægelse samt Tabel 4
Status	Åben
Bemærkninger	
Tiltag	
Tiltagsbemærkninger	



Anmærkning		Risikovurdering: 4 - Lav
Beskrivelse	Redskabet virker ustabil. Redskabet bevæger sig meget når man skubber til det og under brug. EN1176 Del 1 Pkt. 4.2.2 Konstruktionsintegritet EN1176 Del 7 Pkt. 8.2.7 Korrigerende vedligeholdelse	
Status	Åben	
Bemærkninger	Alle fire stolper er en smule løse ved terræn, vær opmærksom på udviklingen.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		




Redskab - Gyngestativ, 1 - Fritstående legeredskab/1.2 - Gyng/1.2b - Én rotationsakse (type 1)
 Beliggenhed - KOMPAN - Hovedinspektion\Skanderborg Kommune\Offentlige Legepladser\LP05 Danavej 11

Navn: Gyngestativ
 Serienummer: 1170
 Producent: Ledon
 Installationsdato: jan. 01, 2010
 Materiale: Kunststof/Metal
 Fri faldhøjde: 1.200 mm
 Småbørn
 Store børn



Anmærkning		Risikovurdering: 4 - Lav
Beskrivelse	Åbningen i sjækler anvendt til montering af kæder, skal leve op til kravene til kædesammenføjninger. Det sker ikke her. I kædesammenføjninger skal åbninger være mindre end 8,6mm eller større end 12mm. Her kan en 8,6mm dorn passere åbningen uden 12mm dornen kan følge med igennem. EN1176 Del 1 Pkt. 4.2.13 Kæder	
Status	Åben	
Bemærkninger	Dette er konstateret på sjæklen ved sikkerhedskæden .	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		

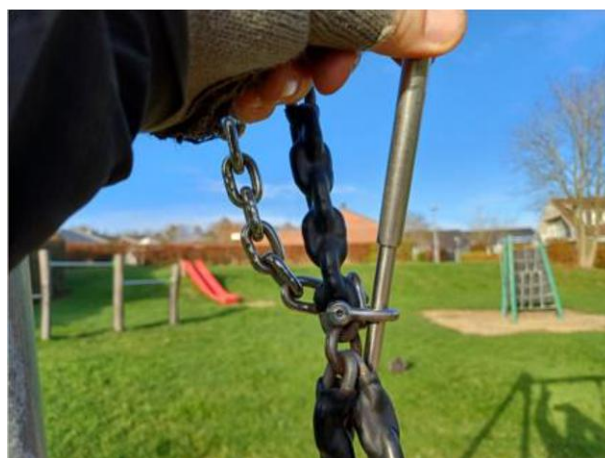

Anmærkning		Risikovurdering: 3 - Uønsket
Beskrivelse	Åbningen i sjækler anvendt til montering af kæder, skal leve op til kravene til kædesammenføjninger. Det sker ikke her. I kædesammenføjninger skal åbninger være mindre end 8,6mm eller større end 12mm. Her kan en 8,6mm dorn passere åbningen uden 12mm dornen kan følge med igennem. EN1176 Del 1 Pkt. 4.2.13 Kæder	
Status	Åben	
Bemærkninger	Dette er konstateret i begge sider på den viste gynge.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Redskab - Skilt, 4 - Aktive fritidsaktiviteter/4.6 - Træningsudstyr/4.6b - Udendørs fitness

Beliggenhed - KOMPAN - Hovedinspektion\Skanderborg Kommune\Offentlige Legepladser\LP05 Danavej 11

Navn: Skilt
 Redskabsnr.: LP5.14
 Producent: Tress
 Materiale: Stål

Unge
 Voksne



Anmærkning		Risikovurdering: 5 - Ubetydelig
Beskrivelse	Viste metaldele viser tegn på rust. Metaldele skal være bestandige over for atmosfæriske påvirkninger og katodisk korrosion. EN1176 Del 1 Pkt. 4.1.4 Metaller	
Status	Åben	
Bemærkninger	Der er konstateret begyndende rust i overfladen.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Anmærkning		Risikovurdering: 4 - Lav
Beskrivelse	Der mangler tilstrækkelig skiltning ved anlæget. Ved anlæg med fitnessudstyr skal der være et tydeligt synligt informationsskilt med følgende minimum oplysninger: 1) Udstyr kun til benyttelse af unge eller voksne med en højde på mere end 140 cm. 2) Læs og følg øvelsesinstruktionerne på udstyret. 3) Vurdere din sundhedsmæssige tilstand før brug. 4) Undgå overanstrengelse ved brug af udstyret. 5) Alarmopkald: 112. 6) Telefon eller mail til kontakt af vedligeholdelsespersonale. 7) Anlæggets adresse. EN16630:2015 Pkt. 7.1 Anlæg	
Status	Åben	
Bemærkninger	Der er ingen info på tavlen.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Redskab - Rutsjebane, 1 - Fritstående legeredskab/1.3 - Rutsjebane/1.3b - Terrænrutsjebane
 Beliggenhed - KOMPAN - Hovedinspektion\Skanderborg Kommune\Offentlige Legepladser\LP05 Danavej 11

Navn: Rutsjebane
 Producent: Ledon
 Materiale: Kunststof/træ
 Fri faldhøjde: 1.000 mm
 Småbørn
 Store børn



Anmærkning		Risikovurdering: 4 - Lav
Beskrivelse	Siddeområdet er for kort. Alle rutsjebaner skal have et siddeområde med en længde på mindst 350 mm. EN1176 Del 3 Pkt. 4.3.1 Længde og vinkel	
Status	Åben	
Bemærkninger	Der er her målt til 22cm.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Redskab - Klatreredskab, 2 - Kombinationsredskaber/2.4 - Med flere tilslutningsredskaber
Beliggenhed - KOMPAN - Hovedinspektion\Skanderborg Kommune\Offentlige Legepladser\LP05 Danavej 11

Navn: Klatreredskab
Redskabsnr.: LP5.13
Producent: Ukendt producent
Materiale: kunststof/træ/Stål
Fri faldhøjde: 2.100 mm
Småbørn
Store børn
Unge



Anmærkning		Risikovurdering: 4 - Lav
Beskrivelse	Udstrækningen af faldunderlaget omkring legeredskabet er for lille. Faldunderlagets udstrækning skal her beregnes efter aktuel faldhøjde/3x2+50 cm. EN1176 Del 1 Pkt. 4.2.8.2.4 Stødområdets udstrækning samt Figur 17	
Status	Åben	
Bemærkninger	Udstrækningen er beregnet til 190 cm.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Redskab - Cross, 4 - Aktive fritidsaktiviteter/4.6 - Træningsudstyr/4.6b - Udendørs fitness

Beliggenhed - KOMPAN - Hovedinspektion\Skanderborg Kommune\Offentlige Legepladser\LP05 Danavej 11

Navn: Cross
Producent: Tress
Installationsdato: jul. 01, 2017
Materiale: Stål

Fri faldhøjde: 250 mm
Store børn
Unge



Anmærkning		Risikovurdering: 5 - Ubetydelig
Beskrivelse	Viste metaldele viser tegn på rust. Metaldele skal være bestandige over for atmosfæriske påvirkninger og katodisk korrosion. EN16630:2015 Pkt. 4.2.4 Metaller	
Status	Åben	
Bemærkninger	Der er konstateret begyndende rust på redskabet.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Redskab - Twister, 4 - Aktive fritidsaktiviteter/4.6 - Træningsudstyr/4.6b - Udendørs fitness

Beliggenhed - KOMPAN - Hovedinspektion\Skanderborg Kommune\Offentlige Legepladser\LP05 Danavej 11

Navn: Twister
 Producent: Tress
 Installationsdato: jul. 01, 2017
 Materiale: Stål

Fri faldhøjde: 240 mm
 Unge
 Voksne



Anmærkning		Risikovurdering: 5 - Ubetydelig
Beskrivelse	Der er brud på redskabets overfladebehandling. Redskabets levetid forringes når overfladebehandlingen er brudt. Rutinemæssig vedligehold bør bl.a. omfatte vedligehold og nymaling af overflader. Rutinemæssig vedligeholdelse	
Status	Åben	
Bemærkninger	Slib og mal	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Redskab - Legehus, 1 - Fritstående legeredskab/1.1 - Legeredskab/1.1o - Legehus
Beliggenhed - KOMPAN - Hovedinspektion\Skanderborg Kommune\Offentlige
Legepladser\LP05 Danavej 11

Navn: Legehus
Producent: Ukendt producent
Materiale: Træ
Småbørn
Store børn



Anmærkning		Risikovurdering: 4 - Lav
Beskrivelse	En skruetrækker kan presses ind i viste trækomponenter som er i forfald. Korrigerende vedligeholdelse	
Status	Åben	
Bemærkninger	Der er konstateret i gulvet flere steder.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Redskab - Tai-Chi, 4 - Aktive fritidsaktiviteter/4.6 - Træningsudstyr/4.6b - Udendørs fitness


Beliggenhed - KOMPAN - Hovedinspektion\Skanderborg Kommune\Offentlige Legepladser\LP05 Danavej 11

Navn: Tai-Chi
Producent: Tress
Installationsdato: jul. 01, 2017
Materiale: Stål

Store børn
Unge



Anmærkning		Risikovurdering: 5 - Ubetydelig
Beskrivelse	Der er brud på redskabets overfladebehandling. Redskabets levetid forringes når overfladebehandlingen er brudt. Rutinemæssig vedligehold bør bl.a. omfatte vedligehold og nymaling af overflader. Rutinemæssig vedligeholdelse	
Status	Åben	
Bemærkninger	Dette er konstateret flere steder på redskabet.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		

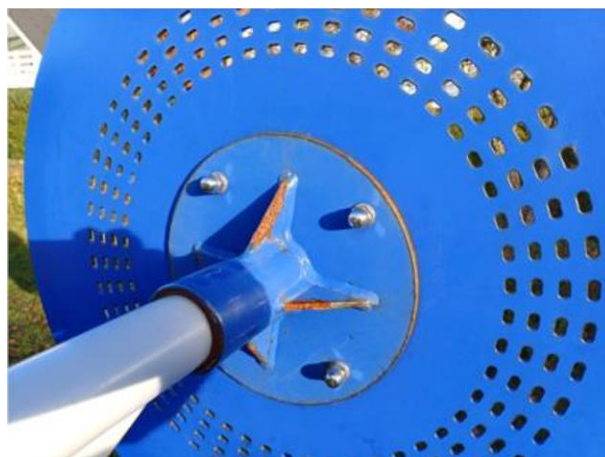

Redskab - Fjedervippe, 1 - Fritstående legeredskab/1.6 - Vipperedskab/1.6c - Etpunktsvippe (type 2)
Beliggenhed - KOMPAN - Hovedinspektion\Skanderborg Kommune\Offentlige Legepladser\LP05 Danavej 11

Navn: Fjedervippe
Producent: Ledon
Materiale: Kunststof/Metal
Fri faldhøjde: 550 mm
Småbørn

Dette redskab har ingen anmærkninger



Redskab - Sandkasse, 1 - Fritstående legeredskab/1.1 - Legeredskab/1.1n - Sandkasse
Beliggenhed - KOMPAN - Hovedinspektion\Skanderborg Kommune\Offentlige Legepladser\LP05 Danavej 11

Navn: Sandkasse
Producent: Ledon
Materiale: Kunststof
Fri faldhøjde: 200 mm
Småbørn
Store børn

Dette redskab har ingen anmærkninger



Risikovurdering (informativ)

Sandsynlighed	Sandsynlighed for ulykke eller nedbrud
1 - Meget høj	Hvis en anmærkning ikke bliver afhjulpel, så vil der højst sandsynligt opstå en ulykke eller et nedbrud. Eksempler: Tyndslidte kædeled og sjækler. Meget skarpe kanter på f.eks. rutsjebaner, manglende faldunderlag i stødområdet samt kraftigt råd og svamp i bærende overliggere og fritstående stolper.
2 - Høj	Der er sandsynlighed for ulykke eller nedbrud ved normalt brug og uden udefrakommende faktorer. Eksempler: Knust glas i faldunderlag. Tilgængelige skarpe kanter i legepladsudstyr uden for fri- og faldrum. Manglende faldværn og sideafskærmninger på højere liggende niveauer.
3 - Uønsket	Der skal en uforudset faktor til, at det kan medføre en ulykke eller et nedbrud. Det er usandsynligt, at tilsigtet brug vil medføre alvorlig ulykke eller nedbrud. Eksempler: Manglende efterspænding af bolte, skruer og befæstelser. Lettere råd og svamp i bærende dele.
4 - Lav	Begrænset sandsynlighed for forekomst af ulykke eller nedbrud. Kræver en væsentlig udefrakommende faktor eller en kombination af faktorer for, at ulykke eller nedbrud kan finde sted. Eksempler: voldsom og utilsigtet brug eller hærværk.
5 - Ubetydelig	Minimal sandsynlighed for forekomst af ulykke eller nedbrud. Sandsynligheden er på niveau med to lynnedslag på samme sted.

Alvorlighed	Alvorlighedsgrad for skade
1 - Meget høj	Alvorlig skade inkl. risiko for permanent invaliditet. Eksempler: Amputation, tab af synet, rygmarvsskade og dødsfald.
2 - Høj	Alvorlige skader samt skader, der kræver hospitalsindlæggelse. Eksempler: Hjernerystelse, knoglebrud på under/overarme, skinneben og lårben, ryg- og nakkeskader samt kraniebrud.
3 - Uønsket	Skader, der kræver behandling af læge. Eksempler: Sår og skader, der skal syes, forstuvning og knoglebrud på fingre og tæer.
4 - Lav	Minimale skader. Hudafskrabninger og slag, som kræver lettere førstehjælp.
5 - Ubetydelig	Ingen eller næsten ingen sandsynlighed for skade. Der kan være tale om beskadiget tøj eller mindre blå mærker.

Sandsynlighed	1 - Meget høj	1-5 (3)	1-4 (3)	1-3 (2)	1-2 (2)	1-1 (1)
	2 - Høj	2-5 (4)	2-4 (3)	2-3 (3)	2-2 (2)	2-1 (2)
	3 - Uønsket	3-5 (4)	3-4 (4)	3-3 (3)	3-2 (3)	3-1 (2)
	4 - Lav	4-5 (5)	4-4 (4)	4-3 (4)	4-2 (3)	4-1 (3)
	5 - Ubetydelig	5-5 (5)	5-4 (5)	5-3 (4)	5-2 (4)	5-1 (3)
Risikomatrix		5 - Ubetydelig	4 - Lav	3 - Uønsket	2 - Høj	1 - Meget høj
		Alvorlighed				

Risikoniveauer

Meget høj	1
Høj	2
Uønsket	3
Lav	4
Ubetydelig	5